

3.3.4 (4.11Б-2) ЭФФЕКТ ХОЛЛА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

30-VIII-2016

В работе используются: электромагнит с источником питания GPR; цифровой вольтметр В7-78/1; батарейка 1,5 В; реостат; миллиамперметр; образцы легированного германия; измеритель магнитной индукции АТЕ-8702.

Экспериментальная установка. Электрическая схема установки для измерения ЭДС Холла представлена на рис. 1.

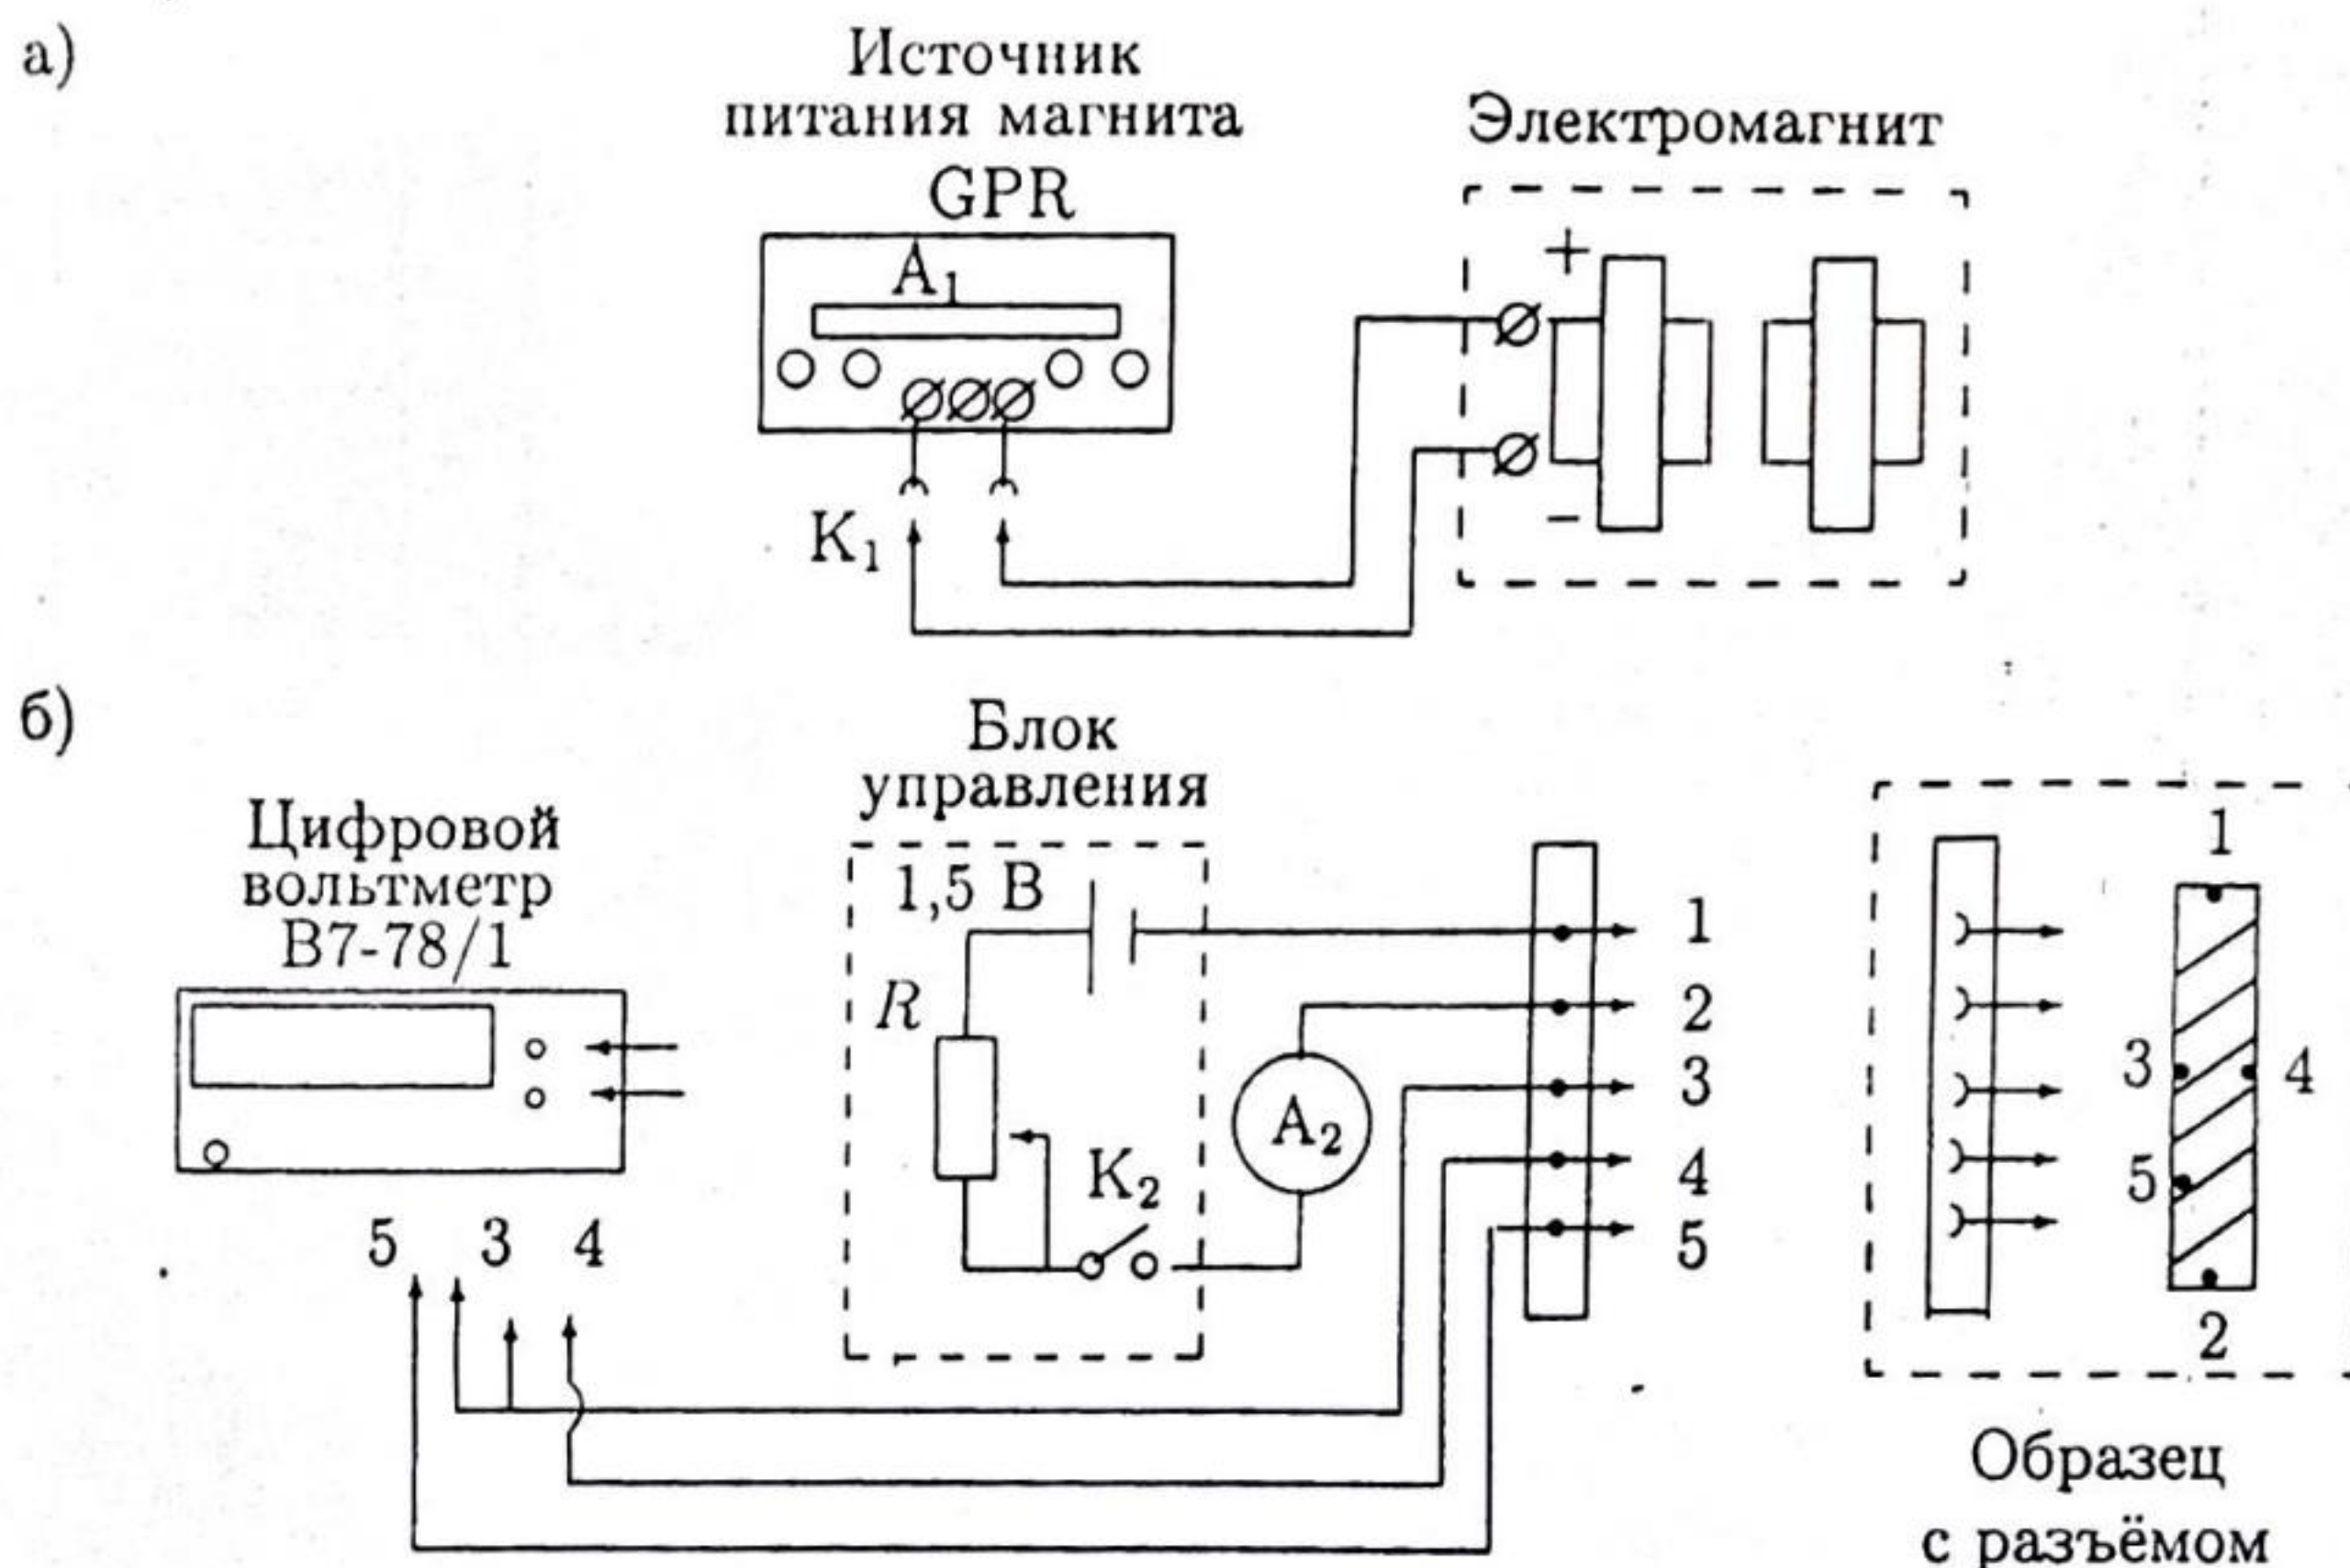


Рис. 1. Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках

В зазоре электромагнита (рис. 1а) создается постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью регуляторов источника питания электромагнита. Ток питания электромагнита измеряется амперметром источника питания A_1 . Разъем K_1 позволяет менять направление тока в обмотках электромагнита.

Градуировка магнита проводится при помощи измерителя магнитной индукции АТЕ-8702 (техническое описание АТЕ-8702 приведено на установке).

Образец из легированного германия, смонтированный в специальном держателе (рис. 1б), подключается к батарее ($\approx 1,5$ В). При замыкании ключа K_2 вдоль длинной стороны образца течет ток, величина которого регулируется реостатом R и измеряется миллиамперметром A_2 .

В образце с током, помещенном в зазор электромагнита, между контактами 3 и 4 возникает разность потенциалов U_{34} , которая измеряется с помощью цифрового вольтметра.

Контакты 3 и 4 вследствие неточности подпайки не всегда лежат на одной эквипотенциали, и тогда напряжение между ними связано не только с эффектом Холла, но и с омическим падением напряжения, вызванным протеканием основного тока через образец. Измеряемая разность потенциалов при одном направлении

магнитного поля равна сумме ЭДС Холла и омического падения напряжения, а при другом — их разности. В этом случае ЭДС Холла \mathcal{E}_x может быть определена как половина алгебраической разности показаний вольтметра, полученных для двух противоположных направлений магнитного поля в зазоре. Знак измеряемого напряжения высвечивается на цифровом табло вольтметра.

Можно исключить влияние омического падения напряжения иначе, если при каждом токе через образец измерять напряжение между точками 3 и 4 в отсутствие магнитного поля. При фиксированном токе через образец это дополнительное к ЭДС Холла напряжение U_0 остаётся неизменным¹. От него следует (с учётом знака) отсчитывать величину ЭДС Холла: $\mathcal{E}_x = U_{34} \pm U_0$. При таком способе измерения нет необходимости проводить повторные измерения с противоположным направлением магнитного поля.

По знаку \mathcal{E}_x можно определить характер проводимости — электронный или дырочный. Для этого необходимо знать направление тока в образце и направление магнитного поля.

Измерив ток I в образце и напряжение U_{35} между контактами 3 и 5 в отсутствие магнитного поля, можно, зная параметры образца, рассчитать проводимость материала образца по очевидной формуле:

$$\sigma = I \cdot L_{35} / (U_{35} \cdot a \cdot l), \quad (2)$$

где L_{35} — расстояние между контактами 3 и 5, a — толщина образца, l — его ширина.

ЗАДАНИЕ

В работе предлагается исследовать зависимость ЭДС Холла от величины магнитного поля при различных токах через образец для определения константы Холла; определить знак носителей заряда и проводимость материала образца.

1. Подготовка приборов к работе

1. Два холловских конца с маркировкой 3 и 4 подсоедините к правым клеммам цифрового вольтметра: «вход» (красный) и «земля» (чёрный) соответственно.

Включите вольтметр кнопкой «Сеть» и подождите — вольтметр проходит АВТОТЕСТ;

если автотест не идёт — отключите вольтметр от сети и через 10–15 секунд включите снова;

пройдя автотест, вольтметр по умолчанию настроен на автоматический выбор чувствительности (1 мкВ) в режиме VDC — измерение напряжения (V — voltage) постоянного тока (DC — Direct Current). Рекомендуем работать в автоматическом режиме.

На экране высвечивается знак «-», если напряжение отрицательное (+ не высвечивается).

2. Проверьте работу цепи питания образца. Для этого присоедините образец через разъём к цепи питания. Установите на миллиамперметре предел измерений тока 1,5 мА и, убедившись, что реостат R выведен на минимум тока (крайнее левое

¹ Из-за эффекта магнетосопротивления величина U_0 может зависеть от магнитного поля.

положение), тумблером K_2 подключите батарею. Проверьте, что ток можно плавно изменять до 1 мА (ток через образец НЕ ДОЛЖЕН превышать 1 мА). Снова уберите ток до нуля и временно отключите батарею.

3. Проверьте работу цепи магнита: поставьте разъем K_1 на источнике питания магнита в положении I; убедитесь, что все регуляторы источника питания магнита выведены на минимум (крайнее левое положение) и включите источник в сеть; используя сначала ручки «FINE» — точно, затем «COARSE» — грубо, установите ток и напряжение на максимум и определите предельное значение силы тока через электромагнит; уберите ток «CURRENT», пользуясь сначала ручкой «COARSE», затем «FINE», при этом регуляторы напряжения остаются на максимуме (можно менять ток ручками регулировки напряжения «VOLTAGE», оставляя регуляторы тока на максимуме).

II. Градуировка электромагнита

4. Ознакомьтесь с устройством и принципом работы измерителя магнитной индукции АТЕ-8702. Техническое описание (ТО) расположено на установке.

Включите измеритель индукции кнопкой «POWER»; через 2-3 сек. последовательным нажатием кнопки «MODE» установите режим измерения в постоянном поле «a₁» (см. рис. 2 ТО).

Для смены единиц измерения см. п. III.4 ТО.

Снимите защитный колпачок с сенсорной головки датчика и коснитесь головкой поверхности магнита в зазоре.

Для удержания показаний дисплея нажмите кнопку «HOLD»; повторное нажатие этой кнопки возвращает прибор в режим измерений.

5. С помощью измерителя исследуйте зависимость индукции B магнитного поля в зазоре электромагнита от тока через обмотки магнита.

Проведите измерения магнитной индукции для 6-8 значений тока через электромагнит I_M (вплоть до максимального I_M).

Закончив градуировку, уберите ток I_M до минимума.

III. Измерение ЭДС Холла

6. Вставьте держатель с образцом в зазор электромагнита. Установите по миллиамперметру A_2 минимальное значение тока через образец ($\approx 0,3$ мА). В отсутствие магнитного поля вольтметр покажет небольшое напряжение U_0 , вызванное несовершенством контактов 3, 4 и наводками. Это значение U_0 с учётом знака следует принять за нулевое. Знак «+» или «-» на световом табло вольтметра соответствует знаку напряжения на клемме «U».

7. Снимите зависимость напряжения U_{34} от тока I_M через обмотки магнита при фиксированном токе через образец (включая U_0). Измерения следует проводить, увеличивая I_M до максимума.

Закончив измерения при выбранном токе через образец, плавно уменьшайте ток через электромагнит до минимума.

8. Проведите измерения $U_{34} = f(I_M)$ при постоянном токе через образец (всего 6-8 серий для токов в интервале 0,3-1 мА). При каждом новом значении тока через образец величина U_0 будет иметь своё значение.

9. При максимальном токе через образец (≈ 1 мА) проведите измерения $U_{34} = f(I_M)$ при другом направлении магнитного поля через образец (поверните образец на 180° вокруг горизонтальной оси, проходящей вдоль ручки держателя).

IV. Определение характера проводимости

10. Для определения знака носителей необходимо знать направление тока через образец, направление магнитного поля и знак ЭДС Холла. Направление тока в образце показано знаками «+» и «-» на держателе образца. Направление тока в обмотках электромагнита (при установке разъёма K_1 в положение I) показано стрелкой на торце магнита.

Зная направление тока и магнитного поля в образце, определите (по правилу векторного произведения) номер клеммы, к которой движутся холловские частицы.

Зарисуйте в тетради образец. Укажите на рисунке направление тока, магнитного поля и номер выбранной клеммы.

Подайте на образец небольшой ток и сравните показания вольтметра без магнитного поля и с полем (с учётом знака).

Напомним, что знак потенциала, который высвечивается на световом табло, соответствует тому контакту на образце, который подключён к клемме «вход» — красный.

Определите знак носителей.

V. Определение удельной проводимости

11. Выключите источник питания электромагнита и удалите держатель с образцом из зазора. Вместо «холловских» концов 3 и 4 подключите к клеммам «Вход» и «земля» вольтметра потенциальные концы 3 и 5.

12. При токе через образец 1 мА измерьте падение напряжения $U_{3,5}$.

13. Отключите питание образца и магнита; запишите характеристики приборов и параметры образца L_{35} , a , l , указанные на держателе.

Обработка результатов

1. Постройте график зависимости $V = f(I_M)$.

2. Рассчитайте ЭДС Холла и построьте на одном листе семейство характеристик $\mathcal{E}_x = f(V)$ при разных значениях тока I через образец. Определите угловые коэффициенты $K(I) = \Delta\mathcal{E}/\Delta V$ полученных прямых.

Постройте график $K = f(I)$. Рассчитайте угловой коэффициент прямой и определите величину постоянной Холла R_x по формуле (3.26) Введения.

Рассчитайте концентрацию n носителей тока в образце по формуле (3.27).

Оцените погрешность результата и сравните результат с табличным.

3. Рассчитайте удельную проводимость σ материала образца по формуле (2).

4. Используя найденные значения концентрации n и проводимости σ , с помощью формулы (3.20) вычислите подвижность b носителей тока в общепринятых для этой величины внесистемных единицах: размерность напряжённости электрического поля $[E] = [U/L] = \text{В/см}$, размерность скорости $[v] = \text{см/с}$, поэтому размерность подвижности $[b] = \text{см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$.

5. Оцените погрешности и сведите результаты расчётов в таблицу:

$R_x \pm \Delta R_x$ $10^{-10} \text{ м}^3/\text{Кл}$	Знак носит.	$n \pm \Delta n$ $(\text{м}^3)^{-1}$	$\sigma \pm \Delta\sigma$ $(\text{Ом}\cdot\text{м})^{-1}$	$b \pm \Delta b$ $\text{см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (GPR)

Источник питания предназначен для питания радиотехнических устройств стабилизированным постоянным напряжением или током. Принцип работы прибора — использование последовательной стабилизации с защитой по току или напряжению от перегрузки.

Выходное напряжение и ток регулируются в пределах от 0 до номинального значения с помощью ручек грубой или плавной настройки, расположенных на лицевой панели прибора. Установленные значения напряжения и тока отображаются на цифровом индикаторе.

Прибор обеспечивает высокую стабильность и малый уровень пульсаций напряжения и тока.

Максимальные значения выходных параметров для источника типа GPR-3060D: напряжение — 30 В, ток — 6 А, для GPR-11Н30D — 110 В, 3 А.

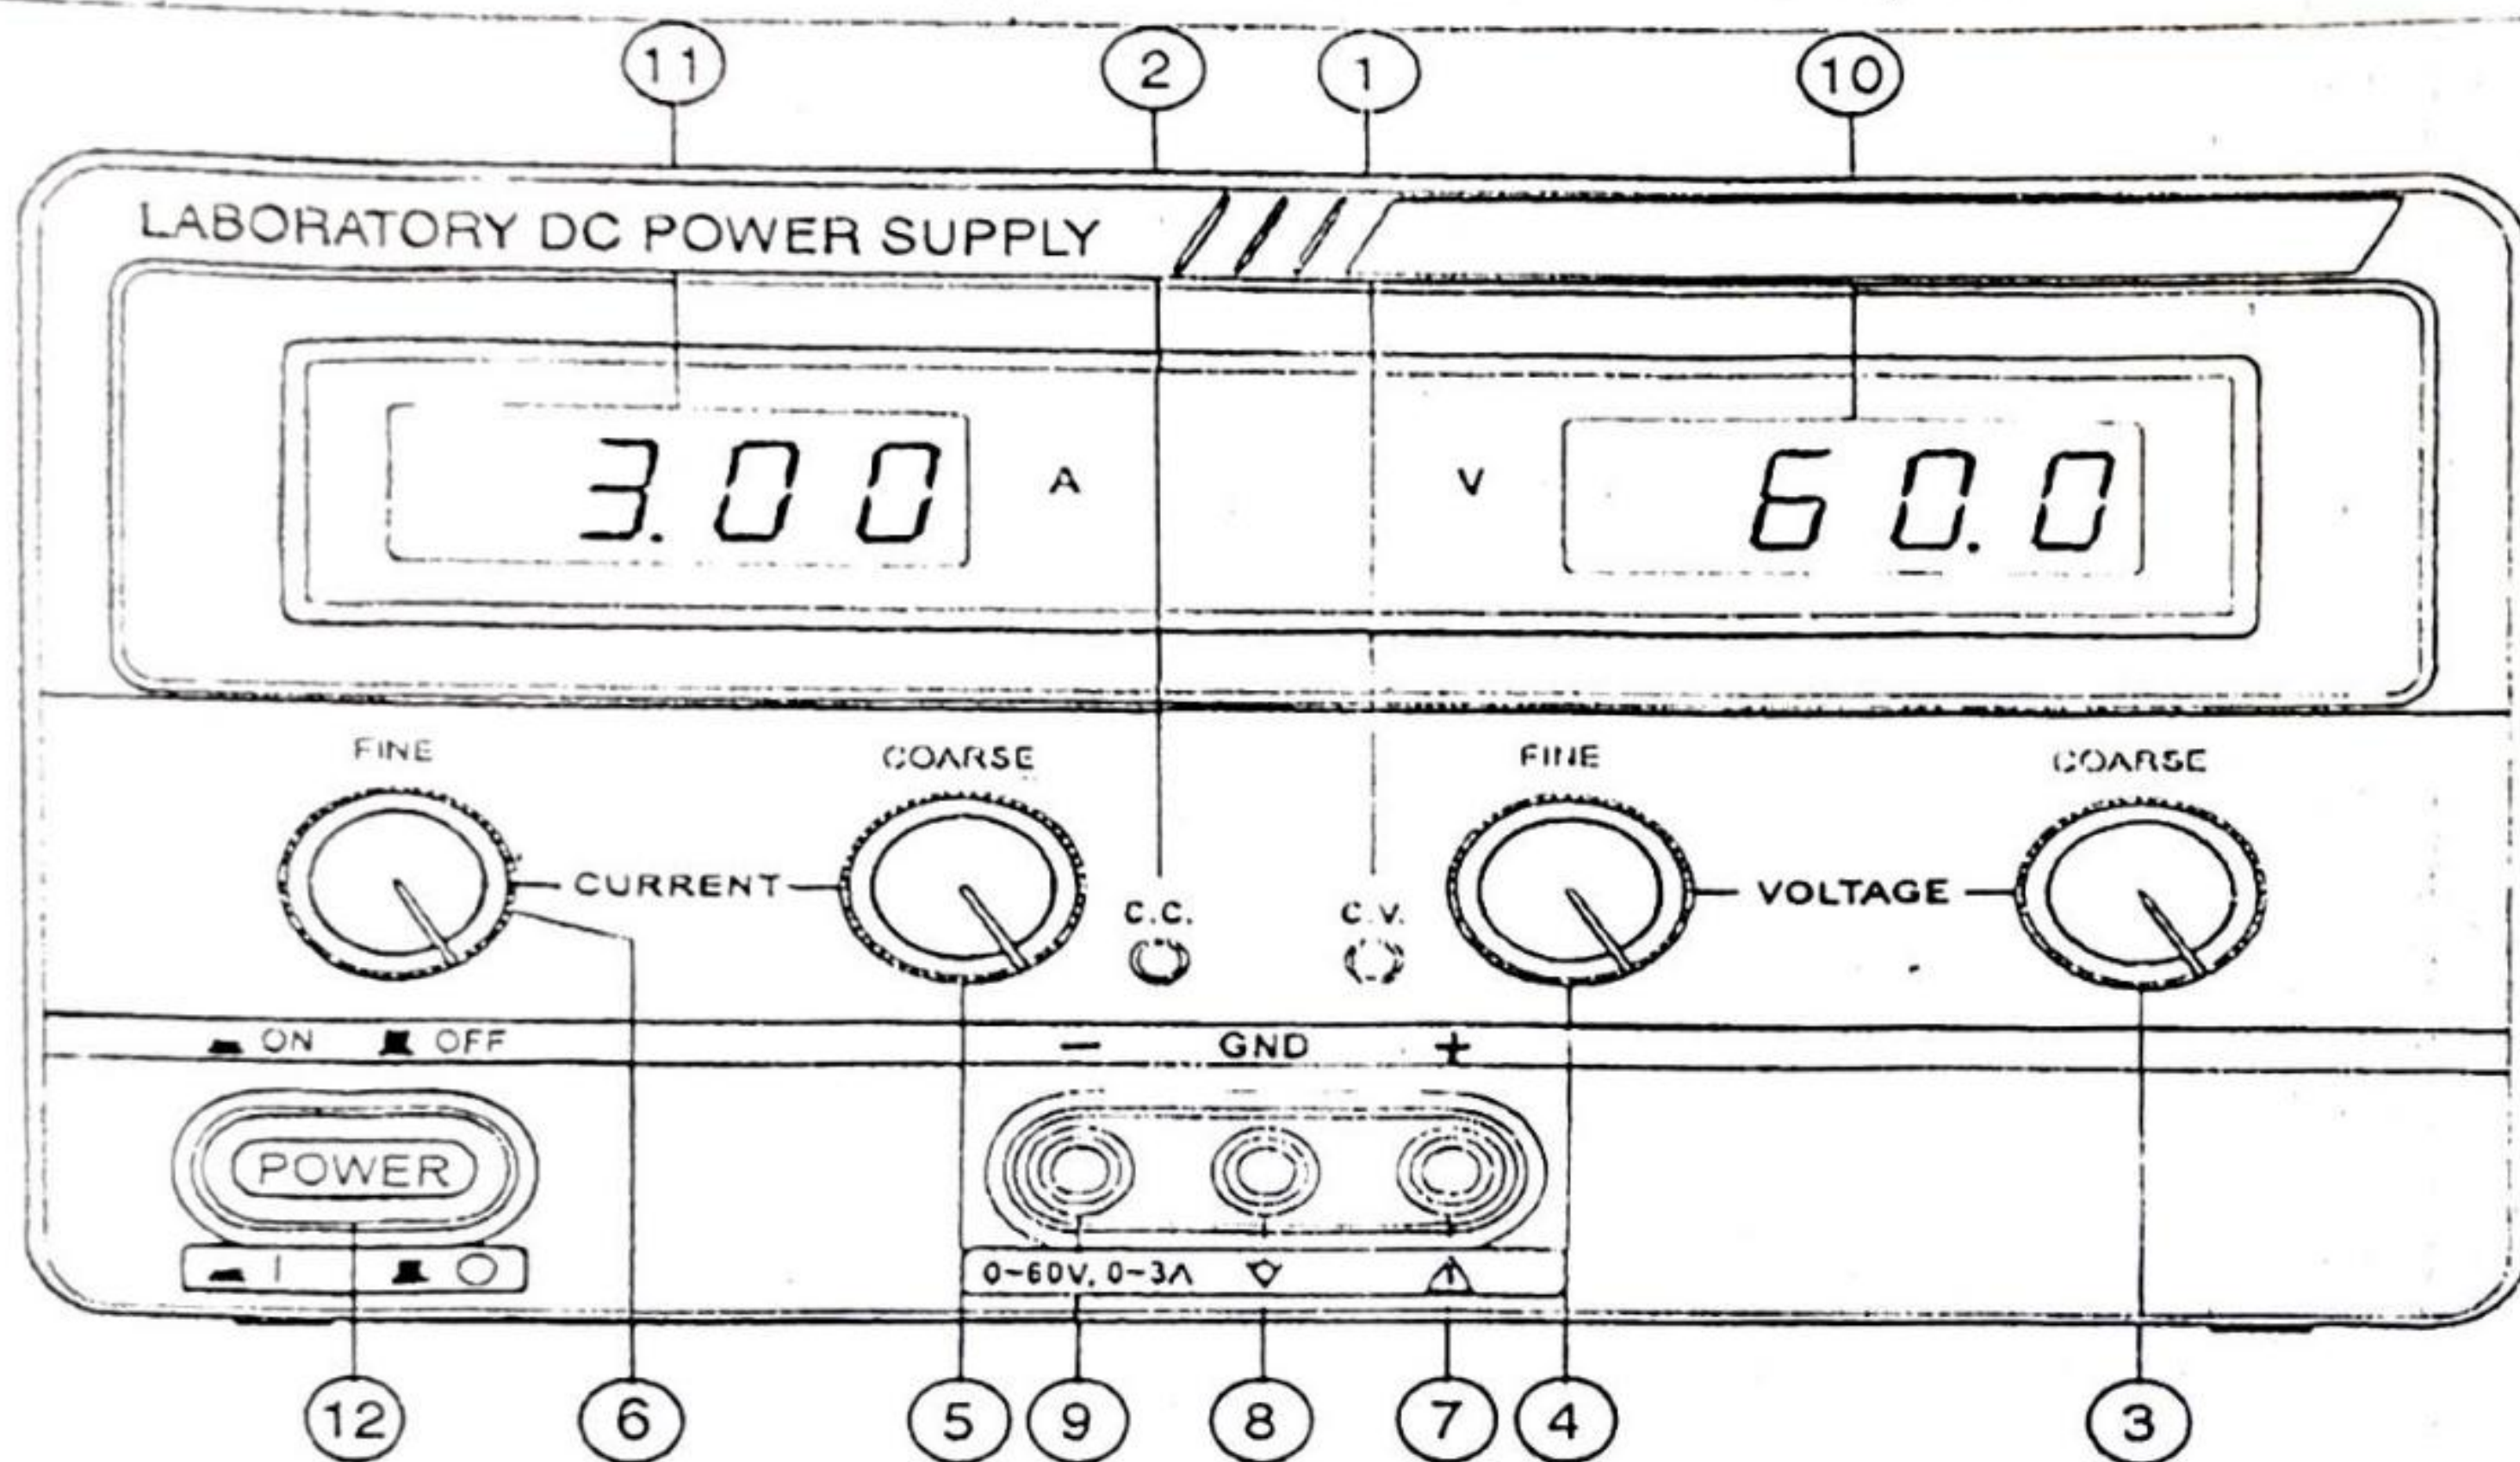

Внешний вид источника питания (GPR)

Органы управления и индексация передней панели

№ поз.	Наименование	Назначение
1	C.V. (Constant Voltage)	Режим стабилизации V
2	C.C. (Constant Current)	Режим стабилизации I
3	VOLTAGE COARSE	Ручка грубой регулировки V
4	VOLTAGE FINE	Ручка плавной регулировки V
5	CURRENT COARSE	Ручка грубой регулировки I
6	CURRENT FINE	Ручка плавной регулировки I
7	«+»	Вых. клемма «+» (красная)
8	GND(ground)	Клемма заземления корпуса (зел.)
9	«-»	Вых. клемма «-» (чёрная)
10	V	Индикатор выходного напряжения
11	A	Индикатор выходного тока
12	POWER (ON/OFF)	Клавиша (ВКЛ/ВЫКЛ) питания

Погрешность отсчёта не больше, чем 0,5% от измеряемой величины ± 2 единицы младшего разряда.

16.08.2015 г.

ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В7-78/1

Вольтметр универсальный предназначен для измерения постоянного тока и напряжения, переменного тока и напряжения в диапазоне частот 3 Гц–300 кГц, электрического сопротивления по 2-х и 4-х проводной схеме, частоты и периода колебаний.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Включите прибор кнопкой «СЕТЬ» (время прогрева ≈ 15 мин).

Сразу после включения осуществляется АВТОМАТИЧЕСКАЯ проверка функционирования прибора и устанавливаются режимы работы:

- * измерение постоянного напряжения;
- * запуск – автоматический;
- * выбор пределов измерения – автоматический;

В случае, если автонастройка не идёт, достаточно выключить прибор из сети и через 10–15 сек включить снова.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

1) Оцените входное сопротивление образца. Оно должно быть \ll входного сопротивления прибора.

Входное сопротивление прибора

на пределах 1000 В и 100 В – 10 МОМ,

на пределах 10 В, 1 В и 100 мВ > 1 ГОМ.

2) Подключите измерительные провода ко входам вольтметра «U» и «СОМ».

3) Для измерения постоянного напряжения нажмите кнопку «U=», на индикаторе появится надпись «VDC» с соответствующей размерностью (mV или V).

4) Для изменения предела и точности измерений следует воспользоваться меню Конфигурации, для этого необходимо:

- * последовательно нажать на передней панели кнопку «Конфиг» и «Ввод»;
- * нажатием на кнопки \triangleleft или \triangleright выбрать меню «Resolution» (разрешение – количество значащих цифр на дисплее) и нажать кнопку «Ввод»;

* нажатием на кнопки \triangleleft или \triangleright установить необходимое значение параметра (mV для полупроводников, μV для металлов) и нажать кнопку «Ввод».

* При неправильном вводе на любом из шагов нажать кнопку «Отмена» для возвращения к предыдущему шагу настройки.

Погрешность измерения постоянного напряжения составляет

$$5 \cdot 10^{-5} \cdot U_{\text{изм}} + 35 \text{ единиц младшего разряда.}$$

30.08.2016 г.